

No. 050

โซลิตตาย : D จาก YAMAWA

Dies

【 คำถาม 】



ผมกำลังทำเกลียวโบลต์ขนาด M12 x 1.5 ซึ่งมีหัวโบลต์รูปทรงพิเศษ จึงจำเป็นต้องกลึงเกลียวนอกด้วยเครื่องกลึง แม้ว่าตายจะสามารถตัดเกลียวได้ แต่ขนาดเกลียวที่ได้กลับไม่ถูกต้อง ทำให้น็อตไม่สามารถขันเข้ากับโบลต์ได้อย่างเหมาะสม เกลียวนี้ถูกทำด้วย ตายแบบปรับขนาดได้แต่แม้จะปรับตายแล้ว ขนาดเกลียวยังคงใหญ่เกินไป ดูเหมือนว่ากระบวนการเก็บผิวเกลียวนอกจะยังไม่สมบูรณ์ มีวิธีแก้ไขปัญหาโบลต์ที่ผ่านการขึ้นรูปแล้วนี้หรือไม่?

【 คำตอบ 】



ตายที่ใช้สำหรับทำเกลียวนอก น่าจะเป็น ตายแบบปรับขนาดได้แบบมีสกรูปรับ สกรูปรับของตายนั้นมีหน้าที่ช่วยปรับขนาดเกลียวให้เล็กลงได้เล็กน้อย แต่ไม่มีฟังก์ชันในการบังคับลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตายให้เล็กกว่าช่วงการปรับขั้นต่ำได้ ดังนั้น ระหว่างการขึ้นรูป ตายอาจเกิดการถ่างตัวบริเวณร่องปรับ ส่งผลให้เกลียวที่ตัดออกมามีขนาดใหญ่เกินไป ผมคิดว่าคุณสามารถทำเกลียวนอกได้ดีกว่ามากด้วย “โซลิตตาย : D” รุ่นใหม่ของเรา เพราะตัวตายไม่ถ่างออกเหมือน ตายแบบปรับขนาดได้

【 คำอธิบาย 】


“โซลิตตาย : D” สามารถตัดเกลียวนอกได้อย่างแม่นยำ และมั่นคงกว่า ตายแบบปรับขนาดได้เนื่องจากเป็นตายแบบขั้นเดียว ที่ไม่มีร่องปรับ ดังนั้น “โซลิตตาย : D” จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานทำเกลียวนอก “โซลิตตาย : D” ทุกตัวถูกควบคุมความแม่นยำด้านมิติจาก YAMAWA ทำให้สามารถสร้างเกลียวนอกได้อย่างเสถียร และแม่นยำมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ตายแบบปรับได้ แล้ว “โซลิตตาย : D” มี: การบิดเบี้ยวของเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า, การบิดเบี้ยวของผิวน้อยกว่า, ความแข็งแรง และความคงรูปสูงกว่า นอกจากนี้ “โซลิตตาย : D” ยังผลิตจากวัสดุ HSS (เหล็กไฮสปีด) ซึ่งช่วยเพิ่มอายุการใช้งานและประสิทธิภาพการตัดได้ดีกว่า ตายแบบปรับได้ ภาพด้านขวาในเอกสารแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเบื้องต้นระหว่าง: “โซลิตตาย : D” และ “ตายแบบปรับได้”



โซลิตตาย : D


โซลิตตาย : D

เนื่องจากไม่มีร่องปรับ จึงไม่เกิดการถ่างตัวระหว่างการตัดเกลียว

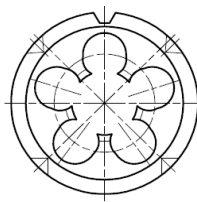


การบิดเบี้ยวของ

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในและผิวน้อยกว่า

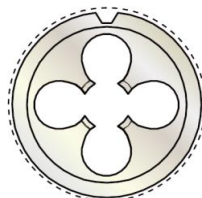


ผิวนบิดเบี้ยวน้อยกว่า

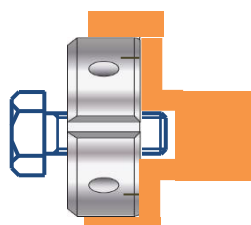


ตายแบบปรับได้

การปรับขนาด

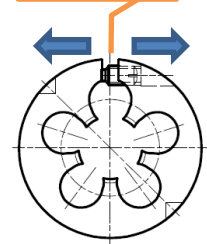

เนื่องจากมีร่องปรับ จึงขยายตัวได้ง่าย ระหว่างการตัดเกลียว

มีแนวโน้มที่จะเกิดการบิดเบี้ยวของเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว

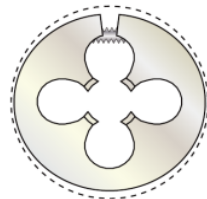

มีแนวโน้มที่ผิวนงานจะเสียรูปได้ง่าย

